



LEGENDA :

JESTVUJÚCE SIETE A OBJEKTY:


- JESTVUJÚCI OBJEKT
- 741/9 PARCELNÉ ČÍSLA POZEMKOV "PARCELY REGISTRA C"
- 741/1 PARCELNÉ ČÍSLA POZEMKOV "PARCELY REGISTRA E"

NAVRHOVANÉ SIETE A OBJEKTY:

SO - 01 REKONŠTRUKCIA HRACEJ PLOCHY

- Odstránenie trávniku, celk. plocha: 0,71 ha
- Odstránenie ornice, hrúbka 200 mm, celk. plocha: 0,71 ha
- Zásyp zárezu zeminou so zhutnením, hrúbka po zhutnení 200 mm, celk. plocha: 0,71 ha
- Postrek proti burinám, celk. plocha: 0,71 ha
- Úprava pláne v zárezoch so zhutnením, celk. plocha: 0,71 ha
- Úprava podkladu kvarc. pieskom pod trávnaým kobercom, hrúbka 0-3 mm, celk. plocha: 0,71 ha
- Montáž trávnaého koberca: plocha: 0,71 ha

SO - 02 ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM HUNTER

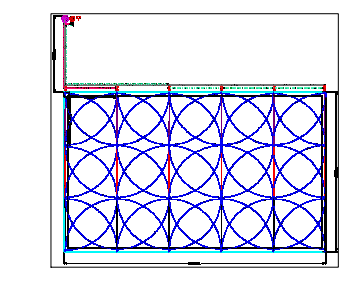

Automatická závlaha pre ihrisko

- Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 75/4,5mm
- Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 63/3,8mm
- Hadica LDPE PE-40 0,6Mpa 50/4,6mm
- Hadica LDPE PE-40 0,6Mpa 40/3,7mm
- Kábel LIVY 03 x 0,5 - 3žily
- Kábel H05V-K 5 x 0,75 - 5žil

- HUNTER I-25-04, rotačný postrekovac dostrek: x13,5-21,6m, tryska: HUNTER I-25 x25x
- ⋈ HUNTER PGV-201-B, elektroventil s regul. prietoku
- W Zdroj vody - jestvujúca vŕtaná studňa
- C HUNTER XCORE 601 E, riadiaca jednotka exetrier, 6 sekcií
- D HUNTER RAIN-CLIK, dažďový senzor

SO - 03 VÝMENA OCELOVÝCH BRÁN (2 KS)

- Ocelová brána s príslušenstvom (ocel. brána, nosná koštr. siete, sieť)
- Svetlý otvor brány 7,32 x 2,44 m (š x v), ocel. profil Ø120 mm


SO - 04 OCHRANNÁ SIETĚ ZA BRÁNAMI

- Ochranná sieť
- Celk. dĺžka ochr. siete: 2 x 24,80= 49,60 m
- Výška ochrannej siete: 8,00 m
- Ocelové stĺpy Ø100 mm - 2 x 9 = 18 kusov (osovo 3,10 m)
- výška nad terénom 8,00 m
- osadené do základových patiek rozmerov 500x500 mm, hl. 900 mm, z betónu C20/25

SO - 05 REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ TRIBÚNY



- Očistenie a nové nátery ocelevej konštrukcie tribúny
- Očistenie a nové ochranné nátery drevených prvkov tribúny
- Montáž plastových sedadiel na jestvujúcu drevenú konštrukciu lavíc
- Montáž oplechovania na obvodovú konštrukciu tribúny vrátane nosných prvkov

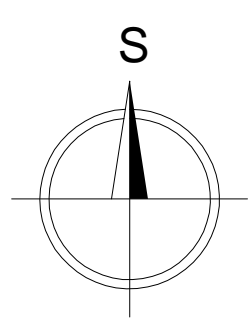

±0,000 = relat.výška +100,00 mmm

Autor projektu Ing. J. CIBUČA	Zodp. projektant Ing. J. CIBUČA	Vypracoval Ing. J. CIBUČA	
Stavebník: FK Slovenské Ďarmoty, Slov. Ďarmoty 99, 991 07 Slov. Ďarmoty	Miesto stavby: Slovenské Ďarmoty, areál futbalového ihriska	Formát: 10xA4	
Stavba: Rekonštrukcia futbalového ihriska - FK Slov. Ďarmoty		Dátum: október 2018	
Druh projektu: ARCHITEKTÚRA		Stupeň: PS	
Výkres: Koordináčna situácia		Číslo zákazky: 38/2018	mierka: 1:250
			č. v. 1

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby	:	Rekonštrukcia futbalového ihriska - FK Slov. Ďarmoty
Miesto stavby	:	Slovenské Ďarmoty
Okres	:	Veľký Krtíš
Číslo parcely	:	728/5, 728/6, 728/7, 728/4
Charakter	:	stavebné úpravy
Stavebník	:	Futbalový klub Slovenské Ďarmoty, Slovenské Ďarmoty 99, 991 07 Slovenské Ďarmoty
Stupeň	:	Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
Dátum	:	október 2018
Vypracoval	:	Ing. Jozef Cibula, Petőfiho 4, Čebovce, 991 25
Zodp. projektant	:	Ing. Jozef Cibula, Petőfiho 4, Čebovce, 991 25

2. PODKLADY PRE SPRACOVANIE

1. Kópia katastrálnej mapy
2. Požiadavky stavebníka

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Projekt – Rekonštrukcia futbalového ihriska - FK Slovenské Ďarmoty rieši stavebné úpravy nasledovných objektov:

SO – 01 REKONŠTRUKCIA HRACEJ PLOCHY

- - Odstránenie trávnik, celk. plocha: 0,71 ha
- - Odstránenie ornice, hrúbka 200 mm, celk. plocha: 0,71 ha
- - Zásyp zárezu zeminou so zhutnením, hrúbka po zhutnení 200 mm, celk. plocha: 0,71 ha
- - Postrek proti burinám, celk. plocha: 0,71 ha
- - Úprava pláne v zárezoch so zhutnením, celk. plocha: 0,71 ha
- - Úprava podkladu kvarc. pieskom pod trávnatým kobercom, hrúbka 0-3 mm, celk. plocha: 0,71 ha
- - Montáž trávnatého koberca. plocha: 0,71 ha

SO – 02 ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM HUNTER

- Automatická závlaha pre ihrisko - realizáciu musí previesť oprávnená organizácia zaoberajúca sa takýmito systémami

SO – 03 VÝMENA OCEĽOVÝCH BRÁN (2 KS)

- Oceľová brána s príslušenstvom (oceľ. brána, nosná koštr. siete, sieť)
- Svetlý otvor brány 7,32 x 2,44 m (š x v), oceľ. profil \varnothing 120 mm

- osadené do základových pätiiek rozmerov 500x500 mm, hl. 900 mm, z betónu C20/25

SO – 04 OCHRANNÁ SIEŤ ZA BRÁNAMI

- Ochranná sieť
- Celková dĺžka ochrannej siete: $2 \times 24,80 = 49,60$ m
- Výška ochrannej siete: 8,00 m
- Ocelové stĺpy $\varnothing 100$ mm - $2 \times 9 = 18$ kusov (osovo 3,10 m)
- výška nad terénom 8,00 m
- osadené do základových pätiiek rozmerov 500x500 mm, hl. 900 mm, z betónu C20/25

SO – 05 REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ TRIBÚNY

- - Očistenie a nové nátery ocelevej konštrukcie tribúny
- - Očistenie a nové ochranné nátery drevených prvkov tribúny
- - Montáž plastových sedadiel na jestvujúcu drevenú konštrukciu lavíc
- - Montáž oplechovania na obvodovú konštrukciu tribúny vrátane nosných prvkov

4. VYUŽITIE OBJEKTU

Stavba bude slúžiť na svoj pôvodný zámer – futbalové ihrisko.

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU

Spriístupnenie stavby bude zabezpečené z jestvujúcich spevnených a trávnatých plôch okolo objektov.

Obmedzujúce faktory :

- vytvorenie komunikačného, manipulačného a skladovacieho priestoru pre dovoz a uskladnenie stavebného materiálu nákladnými vozidlami
- predpokladá sa skladovanie základných konštrukčných prvkov v minimálnom časovom úseku.

Ďalšie podmienky upresní stavebný úrad v rámci stavebného konania.

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV

Užívateľom stavby budú samotný hráči a návštevníci futbalových zápasov.

7. CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY

október 2018 – december 2019

8. ČLENENIE STAVBY

SO – 01 REKONŠTRUKCIA HRACEJ PLOCHY

SO – 02 ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM HUNTER

SO – 03 VÝMENA OCEĽOVÝCH BRÁN (2 KS)

SO – 04 OCHRANNÁ SIEŤ ZA BRÁNAMI

SO – 05 REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ TRIBÚNY

9. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Rozpočtové náklady : 116 000,- EUR

V Čebovciach, 10/2018

Vypracoval: Ing. Jozef Cibula